

Российская Федерация
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТЕХЭКСПЕРТ»

628260 г. Югорск, ХМАО-Югра, Тюменская область, ул. Попова 1к, а/я 196 Тел./факс (34675)23206
ИНН 8622023304 КПП 862201001 e-mail: texpert2012@mail.ru

Ведомость повреждений

г. Югорск

28.04.2015г.

Осмотр грузоподъемной машины выполнен экспертной группой в составе:

Председатель комиссии:

Эксперт по техническому диагностированию подъемных сооружений Русинов Александр Викторович, удостоверение № НОА-0038-0684.

Члены комиссии:

Специалист по техническому обследованию ПС III уровня Хвощевский Алексей Валерьевич удостоверение № ПС.ТД.564.28.09.12.

Специалист по техническому обследованию ПС II уровня Тункин Евгений Васильевич удостоверение № ПС.ТД.562.28.09.12.

Тип грузоподъемной машины: Кран башенный КБ-572А

Зав. № 726

Год выпуска 1987

Изготовлен: Никопольский краностроительный завод

(предприятие изготовитель, год изготовления)

Владелец крана: Администрация г. Югорска

Осмотр крана проводился с отключенным питанием, без проверки работоспособности узлов и механизмов.

Наименование узла, элемента	Описание повреждения	Заключение о необходимости и сроках устранения повреждения
1. Металлоконструкция		
Кран в целом	Коррозионный износ металлических конструкций крана 1-2%	Устранить
Кран в целом	Неудовлетворительная окраска металлических конструкций	Устранить
Ограждения	Деформация ограждения площадки обслуживания противовеса	Устранить
2. Механизмы		
Механизм передвижения крана	<ul style="list-style-type: none">• Отсутствуют два редуктора ПК-5.100 с электродвигателями 4АС 132 6С и тормозами ТКТ-200/100 ходовых тележек крана.• Отсутствуют три шестерни открытых зубчатых передач.• Отсутствуют четыре кожуха открытых зубчатых передач.	Установить

Механизм поворота башни	<ul style="list-style-type: none"> Отсутствует один механизм поворота башни (редуктор У3515.42П, электродвигатель МТФ-111-6, тормоз). Течь масла из редуктора поворота башни. Ослаблены болты крепления редуктора поворота башни. 	Установить, устранить
Редуктор подъема груза	<ul style="list-style-type: none"> Течь масла. 	Устранить
3. Канатно-блочная система		
Канат подъема груза 24-Г-В-Н-1764	Отсутствует смазка.	Смазать
Канат передвижения грузовой тележки 11,5-Г-В-Н-1372	Отсутствует смазка.	Смазать
4. Электрооборудование		
Электрошкаф, разводная коробка, ящик сопротивлений.	Деформированы, сломаны	Установить
Электропроводка	Трещины порывы	Заменить
Питающий кабель, лоток	Повреждены	Устранить
5. Устройства и приборы безопасности		
Прибор безопасности	Отсутствует	Установить
Буфера ходовых тележек	Отсутствует	Установить
Конечные выключатели	Отсутствуют	Установить
6. Проходные галереи		
Проходные галереи, площадки обслуживания.	Гнилостные повреждения деревянного настила.	Заменить

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ
ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ:



А.В. Русинов

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:



А.В. Хвоцевский



Е.В. Тункин