

Российская Федерация
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТЕХЭКСПЕРТ»

628260 г. Югорск, ХМАО-Югра, Тюменская область, ул. Попова 1к, а/я 196 Тел./факс (34675)23206
ИНН 8622023304 КПП 862201001 e-mail: texpert2012@mail.ru

Ведомость повреждений

г. Югорск

28.04.2015г.

Осмотр грузоподъемной машины выполнен экспертной группой в составе:

Председатель комиссии:

Эксперт по техническому диагностированию подъемных сооружений Русинов Александр Викторович, удостоверение № НОА-0038-0684.

Члены комиссии:

Специалист по техническому обследованию ПС III уровня Хвоцевский Алексей Валерьевич удостоверение № ПС.ТД.564.28.09.12.

Специалист по техническому обследованию ПС II уровня Тункин Евгений Васильевич удостоверение № ПС.ТД.562.28.09.12.

Тип грузоподъемной машины: Кран козловой ККС-10т25-32-У1

Зав. № 6187

Год выпуска 1986

Изготовлен: Узловский машинозавод

(предприятие изготовитель, год изготовления)


Владелец крана: Администрация г. Югорска

Осмотр крана проводился с отключенным питанием, без проверки работоспособности узлов и механизмов.


Наименование узла, элемента	Описание повреждения	Заключение о необходимости и сроках устранения повреждения
I. Металлоконструкция		
Кран в целом	Коррозионный износ металлических конструкций крана 1-2%	Устранить
Кран в целом	Неудовлетворительная окраска металлических конструкций	Устранить
Ограждения, лестницы	Деформация и разрыв по сварным швам ограждения и лестницы подъема на кран.	Устранить
Ездовая двутавровая балка	Недопустимый износ нижней полки.	Устранить

2. Механизмы		
Механизм передвижения крана	<ul style="list-style-type: none"> • Течь масла из редуктора Ц2У-200-20-11. • Предельный износ ходовых колёс. 	Устранить
Редуктор подъёма груза	<ul style="list-style-type: none"> • Течь масла из редуктора РМ500-20-31М. 	Устранить
3. Канатно-блочная система		
Канат подъёма груза	Недопустимый износ	Заменить
Канат передвижения грузовой тележки	Отсутствует смазка.	Смазать
4. Электрооборудование		
Электропроводка	Трещины порывы	Заменить
Питающий кабель, лоток	Повреждены	Устранить
5. Устройства и приборы безопасности		
Прибор безопасности	Отсутствует	Установить
Буфера ходовых тележек	Отсутствует	Установить
Конечные выключатели	Отсутствуют	Установить

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ
ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ:


_____ А.В. Русинов

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:


_____ А.В. Хвоцевский


_____ Е.В. Тункин